

# Tilstandsrapport

Risikovurdering for Anticimex boligselgerforsikring

Svinhaugvegen 36  
3864 RAULAND  
Gnr./Bnr.: 153/74  
Vinje kommune

## Areal

Hytte  
Bruksareal: 50 m<sup>2</sup>

Totalt bruksareal (BRA): 50 m<sup>2</sup>

## Befaring

Befaringsdato: 18.06.2024

## Bygningssakkyndig selskap

Anticimex AS

[www.anticimex.no](http://www.anticimex.no)

Tlf: 41414128

E-post: [boliginspeksjoner.sorost@anticimex.no](mailto:boliginspeksjoner.sorost@anticimex.no)

Orgnr: 923 856 781



Signatur inspektør: Jostein Jacobsen

Mobil: 91685518

# Om Tilstandsrapporten

## Hvordan lese rapporten

Risikovurderingsrapporten viser hva som har blitt undersøkt i forbindelse med den bygningssakkyndiges besiktigelse av eiendommen. Om ikke annet er kommentert består undersøkelsene av visuelle observasjoner.

Rapporten er utarbeidet i henhold til forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), gjeldende fra 1. januar 2022, og danner grunnlaget for forsikringsgivers risikovurdering av boligen og derved forsikringsgivers grunnlag for å innvilge tegning av boligselgerforsikring. Norsk Standard 3600 er også lagt til grunn, men ikke absolutt alle standardens bestemmelser er tatt med. Det er gjort et utvalg med prinsippet kost / nytte basert på avhendingsloven og hva forsikringsgiver anser relevant for risikovurderingen som foretas. Annen relevant bygningsteknisk erfaring og forståelse er også lagt til grunn, herunder forhold som har registrerte høye klagefrekvenser og/eller skadesaker.

Bagatellmessige og åpenbare forhold som er synlige for enhver og ikke har vesentlig bygningsmessig betydning, er normalt ikke omtalt.

Gulv mot grunn og etasjeskillere kontrolleres ved bruk av krysslaser for eventuelle skjevheter. I utgangspunktet kontrolleres to rom i hver etasje (eventuelt kryssmåling i ett rom), og i hvert rom er det 5 målepunkter. Stikkprøveprinsippet er benyttet.

I rapporten har alle TG 2, TG 3 og TG IU kommentarer for bedre forståelse. De sjekkpunkter som har fått TG 0 og 1 (ikke funnet funksjonssvikt) er listet opp horisontalt i starten av hvert hovedelement. Hovedhensikten med denne risikovurderingsrapporten er å bidra til å vurdere boligens tilstand, oppfylle forsikringstakers/selgers opplysningsplikt overfor forsikringsgiver og kjøper av boligen, og gi den bygningssakkyndiges faglige vurderinger som gjelder byggetekniske forhold for boligen, som vil kunne begrense boligselgerforsikringens dekningsomfang og som kjøper anbefales være spesielt oppmerksom på.

## Forklaring av tilstandsgrader

Tilstandsgrader, forkortet til TG, beskriver på en enkel og visuell måte en tilstand eller en risiko opp mot referansenivå. I tillegg til graderingen med tall, benyttes trafikklysets prinsipp med fargene grønt, gult og rødt.

TG 0 og TG 1 benyttes når tiltak vurderes som ikke nødvendig. Alle TG 2 og TG 3 kommenteres med årsak og konsekvens. TG IU kommenteres.

## Dokumentasjonskrav

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, etterspørres dokumentasjon på arbeidet. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt. Manglende dokumentasjon kommenteres.

For elektrisk anlegg skal det foreligge samsvarserklæring for arbeid utført etter 01.01.1999, samsvarserklæringen etterspørres. Dersom det har vært utført el. tilsyn i boligen skal dette dokumenteres. Manglende samsvarserklæring og dokumentasjon fra el. tilsynet kommenteres. Det foretas en forenklet vurdering av det elektriske anlegget.

Vurderinger for tilstandsgrader, hentet fra forskrift til avhendingsloven:

## TG 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget)

---

Tilstandsgrad 0 gis når bygningsdelen ikke har noen avvik. Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG 1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget)

---

Tilstandsgrad 1 gis når bygningsdelen har mindre avvik. Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler

## TG 2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.)

---

Tilstandsgrad 2 gis når bygningsdelen har vesentlige avvik. Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid.

Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

## TG 3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig)

---

Tilstandsgrad 3 gis når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

Sjablongmessig prisanslag er gitt på generelt grunnlag og må ikke ses på som et pristilbud fra håndverker. Kostnader ved utbedring avhenger av personlige valg av utførelse og produkter. Markedspris på materialer, produkter og håndverkertjenester vil også innvirke på utbedringskostnaden. For bygningsdeler som er gitt TG3 settes et sjablongmessig prisanslag på utbedringskostnad for tilsvarende standard.

## TG IU Ikke undersøkt

---

TG IU skal kun brukes unntaksvis. Hvis det ikke har vært mulig å undersøke bygningsdelen, for eksempel fordi krypekjelleren er uten inspeksjonsmulighet eller taket var tildekket med snø på undersøkelsestidspunktet, skal dette oppgis.

## i Informasjon

---

Ikonet (i) benyttes til å gi nyttige opplysninger selv om funksjonssvikt ikke ble oppdaget.

# Befarings- og eiendomsopplysninger

## Befaring

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Befaringsdato                   | 18.06.2024       |
| Referansenummer                 | 15058577         |
| Meglerforetakets oppdragsnummer | 48-24-0182       |
| Hjemmelshaver/selger            | Sondre Versto    |
| Bygningssakkyndig inspektør     | Jostein Jacobsen |
| Tilstede på befaringen          | Sondre Versto    |
| Utvendige snødekte flater       | Nei              |
| Utetemperatur                   | 21 °C            |
| Rapportdato                     | 26.06.2024 20:17 |

## Eiendomsopplysninger

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type objekt      | Hytte                |
| Gate/vei adresse | Svinhaugvegen 36     |
| Postnummer/sted  | 3864 RAULAND         |
| Kommune          | 4036 - Vinje         |
| Gnr./Bnr.:       | 153/74               |
| Tomt             | Eiet tomt: 1009,8 m² |

## Bygninger på eiendommen

| Bygningstype | Byggeår | Tilbygg | Ombygging |
|--------------|---------|---------|-----------|
| Hytte        | 1969    |         |           |


## Byggemåte

Hytte på ett plan ved Vierli, Rauland i Vinje kommune.  
Adkomst med kjørbær vei helt frem til hytta. Naturtomt med opparbeidet gårdsplass.  
Overbygget inngangsparti og veranda  
Oppvarming ved elektrisitet og vedfyring. Det er ikke innlagt vann i hytta.

Hytta er oppført på søylefundamenter av lettklinkerblokker. Bjelkelag av treverk. Veggkonstruksjoner av treverk med utvendige fasader av stående trekledning. Saltak av trekonstruksjon tekket med shingel.  
Vinduer i to-lags glass fra 2023, samt eldre vinduer med ett-lagsglass fra byggeår.  
Inngangsdører av treverk fra byggeår.

Hytta inneholder følgende:  
Entre, bod, stue/kjøkken, to soverom, gang/stellerom og toalettrom.

# Sammendrag av boligens tilstandsgrad

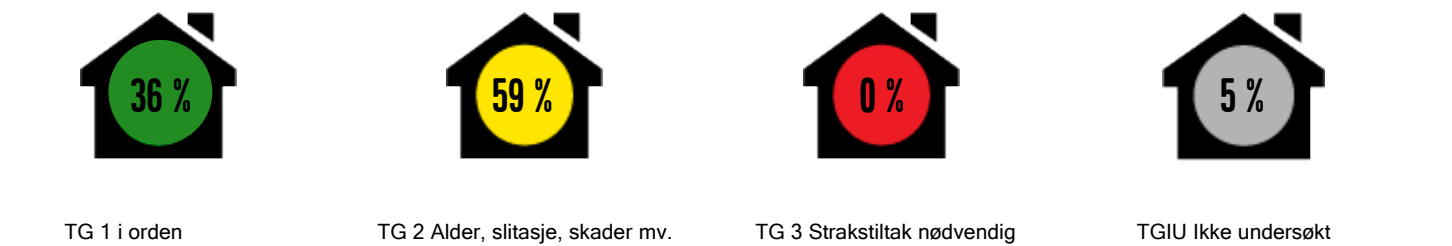

| Element                                                                                | Status                                                                              | Kontrollpunkt                                  | Side | Sjablongmessig prisanslag |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Toalettrom (Ikke våtrom)                                                               |    | Helhetsvurdering                               | 8    |                           |
| Øvrige rom                                                                             |    | Helhetsvurdering                               | 8    |                           |
| Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) - Kjellerrom                    |    | Helhetsvurdering                               | 8    |                           |
| Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp) |    | Skorsteiner inne i boligen                     | 9    |                           |
| Etasjeskiller - 1. etasje                                                              |    | Skjevhetmåling                                 | 9    |                           |
|                                                                                        |    | Annet                                          | 9    |                           |
| Elektrisk anlegg                                                                       |    | Forenklet vurdering av det elektriske anlegget | 10   |                           |
| Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon                                              |   | Helhetsvurdering                               | 10   |                           |
| Dører og vinduer                                                                       |  | Vinduer                                        | 11   |                           |
|                                                                                        |  | Dører                                          | 11   |                           |
| Yttertak                                                                               |  | Konstruksjon                                   | 11   |                           |
| Balkonger, terrasser, veranda etc - Overbygget inngangsparti/veranda                   |  | Helhetsvurdering                               | 11   |                           |
| Grunnmur, fundamenter                                                                  |  | Grunnmur                                       | 12   |                           |
| Drenering                                                                              |  | Helhetsvurdering                               | 12   |                           |

# Areal

## Beskrivelse av arealmåling og arealbegreper

I henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) er NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger er lagt til grunn for arealmålinger og arealbegreper i rapporten.

### Arealbegreper

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt bruksareal (BRA-i):      | Bruksareal av boenheten innenfor omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.                     |
| Eksternt bruksareal (BRA-e):     | Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten/boenhetene, men som tilhører denne/disse.                       |
| Innglasset balkong (BRA-b):      | Bruksareal av innglasset balkong tilknyttet boenheten. I begrepet inngår også veranda eller altan.                  |
| Totalt bruksareal (BRA):         | Summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b.                                                                                    |
| Terrasse- og balkongareal (TBA): | Areal av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten. I dette arealet inngår også åpen veranda eller altan mv. |

### Måleverdige arealer

Et areal er måleverdig når vilkår for fri høyde (høyde på minst 1,90 meter med en lengde og bredde på minst 0,60 x 0,60 meter), tilgjengelighet og permanent gangbart gulv oppfylles. I etasjer med skråtak gjelder egne bestemmelser. Ved nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, måles kun det arealet som opptas av trappen. I etasjen under måles gulvet uten hensyn til trappen. Sjakter, heiser, skorsteiner, innvendige søyler og lignende er unntak og skal måles selv om de ikke oppfyller disse vilkårene og uansett om de har åpning i gulv, tilgjengelighet eller ikke.

### Arealer med lav himlingshøyde

Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde, opplyses som areal med lav himlingshøyde (ALH). ALH opplyses sammen med bruksareal (BRA) og summeres til gulvareal (GUA). Dersom en bolig har arealer bak knevegger som ikke er måleverdige, er disse ikke medtatt som areal med lav himlingshøyde (ALH).

### Fysisk oppmåling og kontrollmåling

Det gjøres oppmerksom på at arealopplysninger i denne rapporten er basert på en fysisk oppmåling, og kan avvike fra arealopplysninger basert på byggemeldte tegninger. Dersom det ikke er fremlagt byggemeldte tegninger for boligen, vil den bygningssakkyndige i de fleste tilfeller ikke kunne måle opp skjulte sjakter o.l. Sjakter som betjener flere bruksenheter eller andre formål, for eksempel avfallssjakter, medtas ikke i boligens bruksareal. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kontrollmåling av arealer krever kunnskap om bestemmelsene i NS 3940:2023. For eksempel vil boenhetens totale bruksareal (BRA) alltid være større enn summen av arealene fra hvert enkelt rom. Dette er på grunn av at boenhetens totale bruksareal inneholder også arealer for innvendige vegger.

### Lovlighet

Rommenes bruk kan være i strid med byggt teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, men likevel være måleverdig. Eventuelle ulovligheter er derfor uten betydning for klassifisering og oppmåling av måleverdige arealer. Vurderingene av arealene gjelder fra befaringsstidspunktet.

Dersom den bygningssakkyndige avdekker åpenbare ulovligheter, for eksempel ulovlig bruksendring, opplyses dette. Det er de siste byggemeldte tegningene, og at disse er godkjente av bygningsmyndighetene som er sikre holdepunkter for om det formelle og juridiske er i orden. Det gjøres spesielt oppmerksom på at den bygningssakkyndige ikke er ansvarlig for å innhente godkjente tegninger. Dersom godkjente tegninger ikke fremlegges, hefter det derfor en usikkerhet med lovligheten som en kjøper må ta spesielt hensyn til. Konsekvensene kan i enkelte tilfeller være betydelige.

### Skjønnsvurderinger

I de tilfeller hvor den bygningssakkyndige er i tvil og gjør et valg basert på en klar skjønnsvurdering, opplyses dette. Når oppmåling krever at den bygningssakkyndige fastslår tykkelsen på vegger eller andre fysiske skiller, som ikke lar seg måle på en praktisk måte, beregnes dette etter beste evne.

# Arealberegninger

|           | Bruksareal (BRA)                                                                |                                  |                                 |               |                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
|           | Internt bruksareal<br>(BRA - i)                                                 | Eksternt bruksareal<br>(BRA - e) | Innglasset balkong<br>(BRA - b) | SUM<br>Etasje | Terrasse- og balkongareal<br>(TBA) |
| Hytte     |                                                                                 |                                  |                                 |               |                                    |
| 1. etasje | 50                                                                              |                                  |                                 | 50            | 3                                  |
|           | Entre, bod,<br>stue/kjøkken, to<br>soverom,<br>gang/stellerom og<br>toalettrom. |                                  |                                 |               | Overbygget<br>inngang/veranda      |
| SUM       | 50                                                                              |                                  |                                 | 50            | 3                                  |
|           | Total bruksareal: 50 m²                                                         |                                  |                                 |               |                                    |

## Kommentar til areal

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Hytta inneholder 46 m2 P-ROM og 4 m2 S-ROM.

Soverom mot øst blir i dag benyttet som et toalettrom.

# Rapport

## Toalettrom (Ikke våtrom)

Rom som nå blir benyttet som toalett. .  
Det er etablert toalett løsning, toalett har varmekabel i bunn og urin blir skilt ut i egen tank under bygget.  
Gulv med heltre gulv. Vegger og himling av trepanel.

 **TG 2**

Helhetsvurdering

Innvendige flater bærer stedvis noe preg av alder og slitasje. Tiltak kan vurderes.

Til informasjon:  
Toalettet og urintank må tømmes ved behov.

## Øvrige rom

Gulv med heltre gulv. Vegger av maskinlaft og trepanel. Himlinger av trepanel.  
Kjøkkenbenk i stue del. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon. Det er etablert hems løsning med lav høyde over soverom.

 **TG 2**

Helhetsvurdering

Innvendige flater bærer stedvis noe preg av alder og slitasje. Stedvise tiltak må påregnes, ellers ved behov.

Det er spor av mus på hems, omfang er ikke kjent.

## Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) - Kjellerrom

Det er etablert et lite rom under gulvet i gang/stellerom  
Det er luke i gulvet. Vegger av murkonstruksjoner.  
Gulv/underlag av jord og grus. Det er en ventil i vegg ut mot området under hytte.

 **TG 2**

Helhetsvurdering

Det observeres noe fuktighet på grunn og i nedre del av murvegger.

Det er utført fuktmåling med pigg i treverk med egnet instrument (Protimeter MMS), i bjelkelaget under tregulvet. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. Målingen gir kun et øyeblikksbilde av forholdene og kan endre seg med årstider, fukt- og temperaturforhold. Målingene viser vektprosent mellom 17 og 20. Høy fuktighet over tid kan føre til skader i konstruksjonen.

Det bør holdes oppsyn med konstruksjonen og tiltak for å redusere fuktighet anbefales. Det bør blant annet legges fuktsperre mot grunn.

## Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)

Teglsteinspipe fra byggeår med plasssmurt peis og jøtul vedovn.  
Innvendig pipe løp er ikke vurdert.

 **TG 1**      Følgende sjekkpunkter er vurdert, og det er ikke oppdaget funksjonssvikt:  
Ildsteder inne i boligen

 **TG 2**      Skorsteiner inne i boligen

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TG2 er valgt på bakgrunn av alder på pipe og det observeres riss i pipe på bakside av peis, tiltak kan vurderes.<br>Det har stått vedovn på rom bak peis, forsvarlig tetting av røykrør må påregnes. |
| Det er plater som er vurdert til å inneholde asbest ved pipe i overgang pipe og tak (ved hems)                                                                                                       |

## Etasjeskiller - 1. etasje

Etasjeskille av trekonstruksjoner.  
Det er gjort målinger i følgende rom: Kryssmålinger av stue/kjøkken.

 **TG 2**      Skjevhetmåling

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er noe merkbare skjevheter i hytta. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i stue/kjøkken er målt til 29 mm.<br>Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Annet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stubbloft har plater som er vurdert til å inneholde asbest. Asbest i materialer som er uskadd medfører ikke nødvendigvis noen helserisiko, men hvis platene blir eller er skadet, eller skal fjernes er det risiko for spredning av asbestfibre i luften, noe som medfører at egne saneringsfirmaer bør benyttes. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rom for varig opphold

Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen.

Det er skråhimlinger i stue del og takhøyden varierer mellom 1,82 meter og 2,77 meter.

Til informasjon:  
Soverom og rom med flat himling har en takhøyde lavere enn 2,2 meter.

## Elektrisk anlegg

Åpent sikringsskap med skrusikringer er plassert i entre

Det er foretatt en forenklet vurdering av deler av det elektriske anlegget. Vurderingen omfatter ikke funksjonstesting, eller kontroll av skjult anlegg. Det legges vekt på at den bygningssakkyndige ikke er elfagmann. Vurderingen er derfor begrenset til visuelle vurderinger og selgers informasjon. På generelt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll.

Forenklet vurdering:

Er det synlig tegn til merker på plugg til varmtvannsbereder: Ikke relevant

Er det synlig tegn på termiske skader: Nei

Er det synlig tegn på utette kabelinnføringer i inntak og/eller sikringsskap: Det er åpent anlegg på vegg.

Selgers opplysninger:

Når ble det elektriske anlegget installert, eller siste gang totalt rehabilitert: Byggeår.

Foreligger det eltilsynsrapport fra de siste fem år: Nei

Forekommer det at sikringer løses ut: Nei

Har det vært brann, brantilløp eller varmgang i anlegget: Nei

Finnes det kursfortegnelse, og er antallet sikringer i samsvar med denne: Ja

Har det vært utført egeninnsats eller ufaglært arbeid på det elektriske anlegget: Nei

Fungerer hvitevarer som følger boligen: Ikke relevant.



TG 2

Forenklet vurdering av det elektriske anlegget

Det er ikke gjennomført vedlikehold på det elektriske anlegget, og det foreligger ingen dokumentasjon.

Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

## Brann

Hytta har røykvarsler og brannslukningsutstyr.



TG 1

Følgende sjekkpunkter er vurdert, og det er ikke oppdaget funksjonssvikt:

Brannslukningsutstyr - Røykvarslere - Rømningsveier

## Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon

Yttervegger av tømmer og trekonstruksjoner utvendig kledd med stående trekledning.

Selger har utbedret, etterisolert og kledd om deler av hytte siste året.



TG 2

Helhetsvurdering

Ved inngangsparti og inngang er det råteskader i søyle/kledning/konstruksjon. Utbedringer i de aktuelle området må påregnes.

Vannbrettsløsning ved vinduer er noe mangelfull og ikke helt i henhold. Dette bør ikke nødvendigvis føre til skade, men det kan være risiko for vanninnndriv i konstruksjon. Utbedring/omgjøring anbefales.

## Dører og vinduer

Vinduer i to-lags glass fra 2023, samt eldre vinduer med ett-lagsglass fra byggeår.  
Inngangsdører av treverk fra byggeår.

|                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 | Vinduer | Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato.<br>Selger opplyser om at det er kjøpt inn vinduer deler deler av hytta. |
|                                                                                       | Dører   | Ytterdør og dør fra entre til stue har tegn på elde og slitasje.<br>Dører subber i karm/går tregt.<br>Utbedring av dører må påregnes.                                                                                                               |

## Yttertak

Saltak av trekonstruksjoner. Yttertaket er lagt om i 2023 med shingel, det er benyttet underlagspapp under shingel.  
Undertak av rupanel.  
Ved omlegging av taket ble taktro ikke rørt, det ble byttet noen enkelte bord.  
Vindskier av treverk og israftbeslag. Mønestokk er hel og er ikke lastet ned i midten.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 1   | Følgende sjekkpunkter er vurdert, og det er ikke oppdaget funksjonssvikt:<br>Inspeksjonsmulighet - Takvinkel/Takform - Tekking (undertak, lekter og ytterteking) - Skorsteiner over tak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Inspeksjonsmulighet                                                                                                                                                                     | Taket er inspisert ved å fysisk være på taket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  TG 2 | Konstruksjon                                                                                                                                                                            | Det observeres nedbøyning av taket, og takflatene.<br>krever oppfølging med ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov.<br>Det er en eldre bygning og bør sees noe i den sammenheng.<br>Eksakt oppbygning av konstruksjonen under rupanel er ikke kjent. TG2 for å belyse risiko.<br>Det er ikke etablert takrenner, dette kan vurderes. |

## Balkonger, terrasser, veranda etc - Overbygget inngangsparti/veranda

Overbygget veranda på 3 m2.  
Konstruksjon av treverk med terrassebord og rekkverk av tre.  
Veranda er en integrert del av hytta.

|                                                                                         |                  |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TG 2 | Helhetsvurdering | Det er råteskader og slitasje på søyle og rekkverk, og det merkes noe skjevheter i overflatene.<br>Tiltak bør påregnes. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grunnmur, fundamenter

Søylefundamenter av lettklinkerblokker fundamentert på stedlige masser.  
Bjelkelag med stubbloft med plater og synlige dragere av treverk.

|                                                                                  |      |            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TG 2 | Grunnmur   | Det observeres sprekk og skjevheter i enkelte fundamenter under hytte.<br>Utbedring bør vurderes, ellers bør det holdes oppsyn med området under hytte og fundamentene slik at tiltak kan iverksettes ved behov. |
|  | TGIU | Byggegrunn | Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent                                                                                                                                                                             |

## Drenering

Det er ikke etablert drenering i noen særlig grad.

|                                                                                  |      |                  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | TG 2 | Helhetsvurdering | Det anbefales å gjøre tiltak for å lede overvann vekk fra området ved hytte. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Sjekkliste dokumentasjon

#### Kommentar

|                                                                                                              |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggetegninger for boligen (plan, snitt og fasade) da den ble bygd og senere byggemeldingspliktige endringer | Plan- og fasadetegninger er fremlagt.                                                                                          |
| Dokumentasjon på arbeider utført de siste fem år                                                             | Ikke fremlagt på befaringstidspunktet.                                                                                         |
| For elektriske anlegg utført etter 1999-01-01: Erklæring om samsvar for det elektriske anlegget              | Samsvarserklæring er ikke fremlagt på befaringstidspunktet.                                                                    |
| Dokumentasjon på el-tilsyn                                                                                   | Det er ikke kjent om det er utført el-tilsyn på boligen de siste fem år. Forholdet er ikke videre undersøkt i denne rapporten. |
| Eventuelle tilsynsrapporter fra offentlige myndigheter                                                       | Ikke fremlagt på befaringstidspunktet.                                                                                         |
| Tilsynsrapport for olje- eller septiktanker                                                                  | Ikke relevant.                                                                                                                 |
| Dokumentasjon på drikkevannskvalitet hvis boligen ikke er tilkoblet kommunal forsyning                       | Ikke relevant.                                                                                                                 |
| Egenerklæringsskjema                                                                                         | Fremlagt, signert og datert 11.06.2024                                                                                         |

## Viktig om TG 2

### TG 2 beskriver også elde/naturlig slitasje

Tilstandsgrad TG 2 (gul farge) benyttes i flere sammenhenger, blant annet for å synliggjøre at enkelte bygningsselementer ikke er nye (eldre boliger) og således derfor har naturlig og påregnelig slitasje. Det vil si at gul farge nødvendigvis ikke alltid betyr at det gis et varsel om at noe er direkte feil eller har større bygningsskader, men en framskreden brukstid der vedlikeholdstiltak ikke må komme som en overraskelse.

For å redusere unødvendige konflikter på grunn av urealistiske forventninger til eldre og brukte boliger er det viktig å påpeke at ingen materialer varer evig. Fremskreden brukstid utløser at påregnelige slitasjer og skader er vanlige og må forventes. Primærkonstruksjoner som eksempelvis drenering, yttertak inklusive undertak (under yttertak) og vann- og avløpsrør er skjulte elementer og er kanskje ikke skiftet siden byggeår. Av den grunn vil disse kunne få en TG 2 (gul farge) for å gi beskjed til kjøpere om å være oppmerksomme på at selv om husets synlige overflater fremstår uten svekkelser, har boligen tross alt bruksslitasjer. Helt normale og påregnelige vedlikeholdstiltak og kostnader må det alltid tas høyde for når bygningselementer når en viss alder.

Når en rapport inneholder mange TG 2, trenger dermed ikke det være «farlig». De fleste boliger i Norge er av eldre årgang og utbedringsbehov er påregnelig og normalt.

### Eksempler

En tilårskommen membran vil ofte få TG 2, selv om det ikke er oppdaget synlig lekkasje. Eksakt tidspunkt for når en eventuell lekkasje vil oppstå er ikke mulig å bestemme. Lekkasje kan være nært forestående eller først skje mange år frem i tid. Når anbefalt brukstid etter beste skjønn er vurdert oppnådd, har restlevetiden dermed større usikkerhet.

En varmtvannsbereider kan fungere i 10 år, men den kan også vare i 30 - 40 år. Når antatt anbefalt brukstid er oppnådd gis ofte TG 2 og viser at det er klokt å være forberedt på en utbedring/utskifting. Restlevetiden er usikker, og det kan ikke angis nøyaktig tid for når levetiden utløper.

### TG 2 kan også bety en feil eller skade!

I tillegg til å beskrive elde/naturlig slitasje, benyttes TG 2 også når det faktisk oppdages feil og skader der tiltak er nødvendige og anbefales. Omfanget av tiltakene kan være høyst forskjellige, fra å holde noe under oppsikt til å utføre nødvendige utbedringer innen rimelig tid. Dersom det er akuttbehov og konsekvensene er store, angis TG 3. Her har også den enkeltes ambisjonsniva betydning.

### Eksempler

Ytterpanel på et hus som oppdages har 'noe råteskader' vil få TG 2. Dette ut fra at tiltak anbefales iverksatt innen rimelig tid - og ikke nødvendigvis som et akuttbehov. Det samme kan gjelde 'noe fuktighet' i en kjeller. Er skadeomfanget særs omfattende og med betydelige konsekvenser settes gjerne TG 3.

## Definisjoner

Her er et uttrekk av benevelser og definisjoner som er nyttig å ha kunnskap om:

### Anbefalt brukstid og teknisk levetid

Anbefalt brukstid er et svært viktig og nyttig begrep og er kortere enn teknisk levetid. Et eksempel: Om vann- og avløpsrør lekker som følge av aldersvekkelse, er maksimal teknisk levetid nådd. Anbefalt brukstid er kortere enn teknisk levetid og angir derfor at det er hensiktsmessig å skifte ut rørene før de begynner å lekke. Når antatt anbefalt brukstid estimeres være oppnådd, bør en være forberedt på kostnader vil skje knyttet til utskiftinger/utbedringer. I slike situasjoner brukes ofte TG 2.

### Særlig fuktutsatt konstruksjon

Dette er konstruksjoner der det erfaringsmessig er høy risiko for at fuktskader kan finnes, eksempelvis krypekjeller, terrasser/balkonger med varme rom under og kjellere med innkledd- og opplektede murflater (vegger og gulv).

## Gyldighet

Rapporten skal ikke være eldre enn 12 måneder (fra befaringsdato). Er rapporten eldre enn dette må Anticimex AS kontaktes angående videre bruk. Hvis rapporten skal benyttes ved videresalg innenfor gyldighetsperioden på 12 måneder, må det innhentes skriftlig tillatelse fra Anticimex AS.

Denne rapporten benyttes som grunnlag for å tegne boligselgerforsikring hos Anticimex forsikring NUF. Rapporten er således å betrakte som en underwriter-rapport (risikovurderingsrapport) til denne. For det tilfelle Anticimex AS har tilsvarende avtale med andre forsikringsselskaper, gjelder det samme.

### Eksempler på hva rapporten ikke vurderer

Tekniske installasjoner og innretninger er som hovedregel ikke vurdert, da dette krever spisskompetanse på de ulike fagområdene. Årsak til ulike skadesymptomer og skader kan være svært komplekse og er derfor heller ikke vurdert om annet ikke er nevnt. Det gjelder også utbedringskostnader.

Yttertak besiktiges når stige på forhånd er reist og forsvarlig sikret, og i tillegg den bygningssakkyndige på egen selvstendig vurdering anser den som forsvarlig å bruke. I andre tilfeller besiktiges yttertaket fra bakkenivå og inne fra loftet.

Krypekjeller og krypeloft inspiseres der det er klargjort for det, og ellers har tilfredsstillende og forsvarlig inspeksjonsmulighet.

Ytterligere noen eksempler på hva den bygningssakkyndige ikke vurderer:

Eventuelle tilhørende bruksrettigheter på annens eiendom, herunder for eksempel naust og brygge, kartlegging og vurdering av fellesdeler i sameier-borettslag og lignende, vurdering av energiforbruk, energimerking, støy, vibrasjoner, lydforhold, radonmålinger, innneklima, miljø, elektromagnetisme, funksjonskrav (universell utforming, egnethet), undersøkelse av skjulte tekniske anlegg, armeringskorrosjon, svømmebasseng, geotekniske forhold, vurdering av årsak til setningsskader, ombygningssmulighet, innredningsmulighet (eks.vis rom under terreng, loft eller andre uinnredete arealer), vurdering av boligens markedsverdi, teknisk verdi, om boligen og eventuelle ombygginger/bruksendringer er byggemeldte og godkjente, samt om P-ROM er godkjent for varig opphold (dersom nødvendig dokumentasjon ikke er framlagt av eier). Funksjonstesting og kontroll av hvitevarer, ventilasjonsanlegg, varmepumper, elektriske anlegg (omfatter likevel en overordnet vurdering) og lignende tekniske installasjoner er ikke foretatt. Dette gjelder også f.eks. piper (noen kontrollpunkter foretas likevel herunder f.eks. avstand til brennbare materialer) og ildsteder.

Rapporten må ikke oppfattes som en garanti eller en fullstendig beskrivelse av boligens tilstand. Besiktigelsen baseres på stikkprøveprinsippet og hovedsakelig med visuell observasjoner, men med noe bruk av egnede instrumenter, når det er nevnt for fuktsøk og skjevheter på gulv. Det elektriske anlegget er vurdert ut fra en ikkeautorisert el-fagmann sitt skjønn. Feil og skader som er skjulte/ikke synlige, eller som av andre årsaker er for krevende å oppdage på denne rapportens undersøkelsesnivå, kan derfor likevel kunne forekomme.



*Elektrisk anlegg - [Sikringskap i entre.]*



*Innvendig - [Hems]*



*Innvendig - [Luke i gulvet]*



*Innvendig - [Fuktmålinger i bjelkeaget]*



*Innvendig - [Lufteluke i lite rom/kjeller]*



*Innvendig - [Riss/sprekk i pipe]*



*Utvendig - [Søyle ved inngang]*



*Utvendig - [Råteskade på søyle ved veranda]*



*Utvendig - [Vannbrett vindu]*



*Utvendig - [Blikkbeslått pipe]*



*Utvendig - [Israftbeslag]*



*Utvendig - [Nedbøy i takflate]*